

**Popis kritického bodu****Forma:** místní šetření**Ohroženost KB:** ohrožený**Datum šetření:** 06.04.2017**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Bernstein  
Dvořáková**Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:**

Kritický bod leží v jižní části obce, kde dochází k postupné výstavbě a odvádění dešťových vod není řešeno dostatečně. Celé povodí kritického bodu je poryto polemi. Hlavním problémem je eroze orné půdy a její splach do intravilánu obce, kde se sediment dostává po obecní komunikaci s velkým sklonem až do centra oce.



*Začínající eroze půdy v povodí Kritického bodu.*


ID kritického bodu:

**KB\_MN06**

Obec:

**Strančice**

## Lokalizace kritického bodu

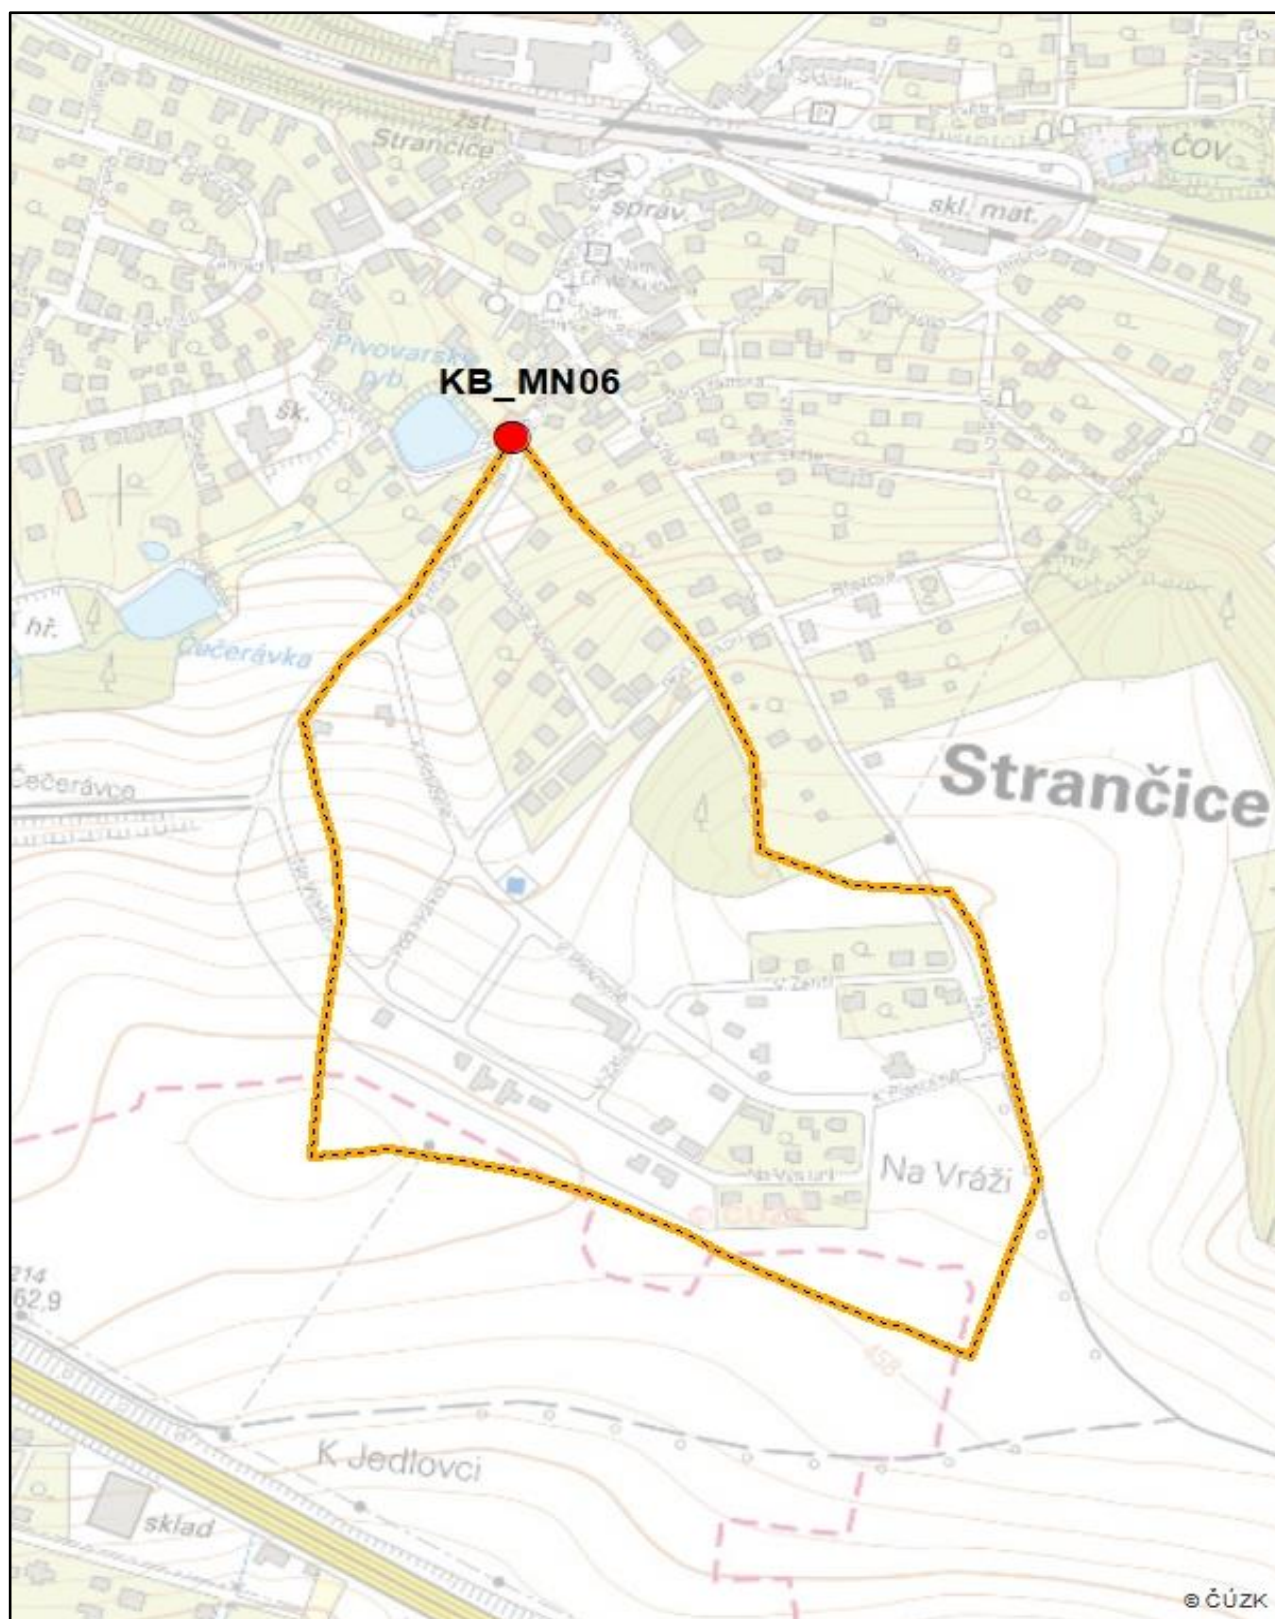

ID kritického bodu:


KB\_MN06

Obec:

Strančice

## Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav

Časový průběh v uzávěrovém profilu

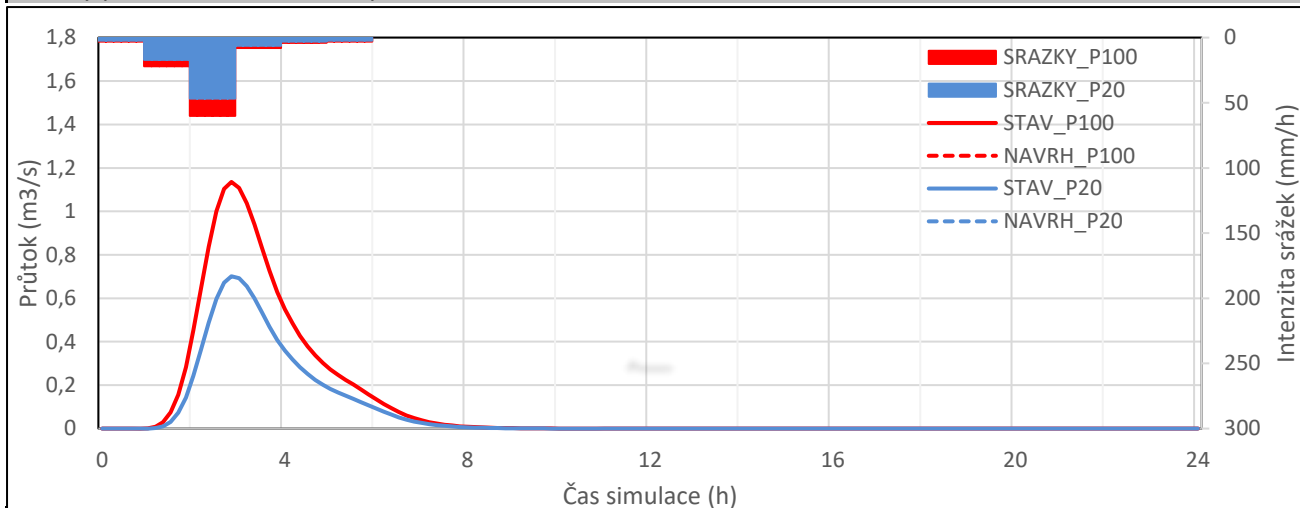

Významné uzly v povodí

		Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržený objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
						(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	5,80	0,7			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	9,27	1,1			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-