

ID kritického bodu:

**10900767**

Obec:

**Kunice**

## Popis kritického bodu

**Forma:** místní šetření

**Ohroženost KB:** ohrožený

**Datum šetření:** 06.04.2017

**Účastník šetření -  
zástupce obce:** Bernstein Šíma,  
Vašíček

### Popis stávajícího stavu a výstupy z projednání/místního šetření:

Povodí kritického bodu je pokryto převážně zemědělskou půdou. V severní části povodí je dálnice D1 a areál logistických skladů v její těsné blízkosti. Právě rychlý odtok ze zpevněných ploch byl v minulosti hlavní příčinou zrychleného odtoku a ohrožení centra obce. Po vybudování retenční nádrže v areálu skladů se frekvence vyběžení vody v obci výrazně snížila.



*Vyběžení toku na návěs a přes návěsí  
rybník v roce 2002.*


ID kritického bodu:

**10900767**

Obec:

**Kunice**


### Lokalizace kritického bodu

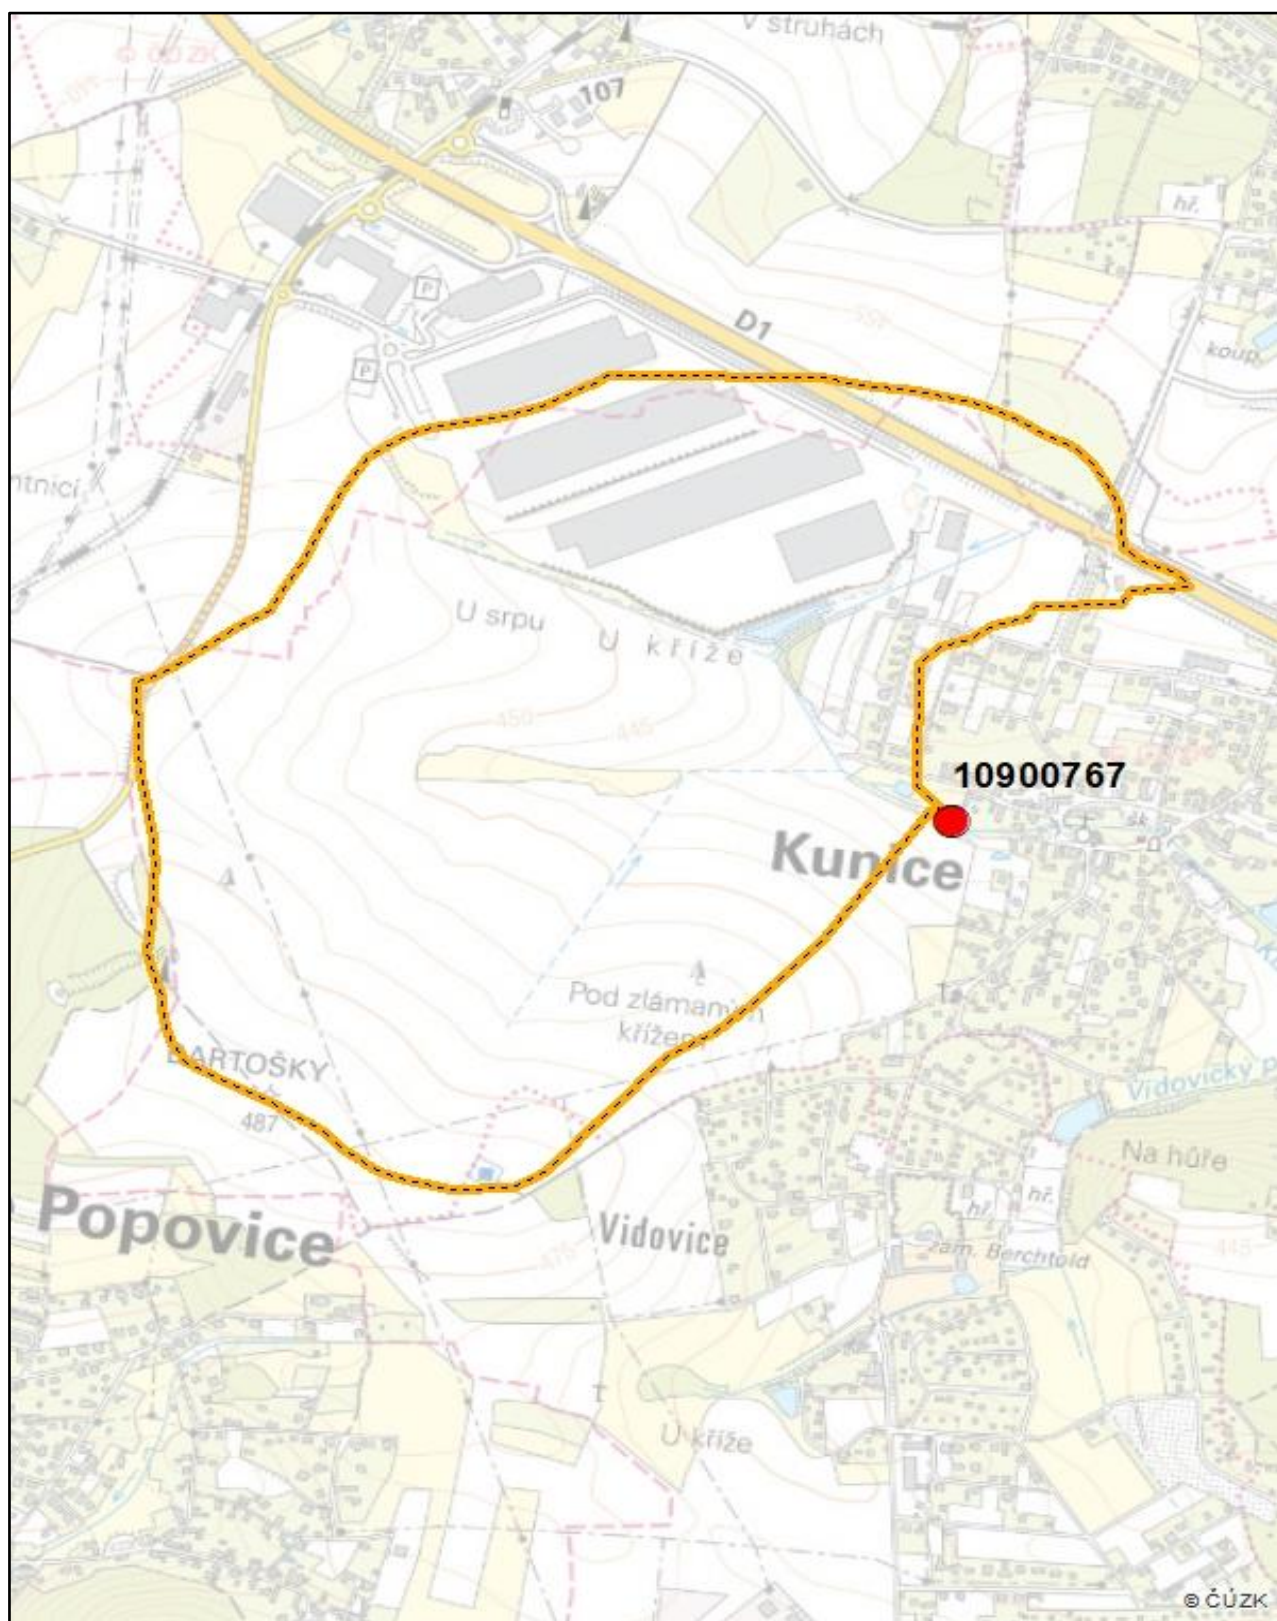

ID kritického bodu:

**10900767**

Obec:

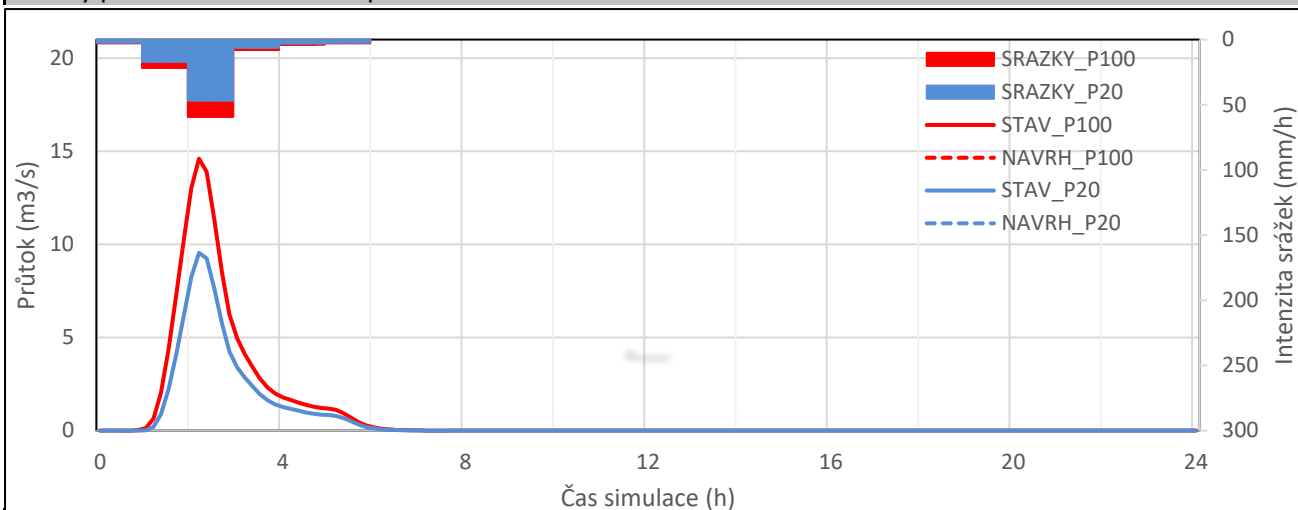**Kunice****Vyhodnocení efektů matematickým modelem - současný stav****Časový průběh v uzávěrovém profilu****Významné uzly v povodí**

		Objem PV (tis. m <sup>3</sup> )	Kulminační průtok (m <sup>3</sup> /s)	Zadržený objem (tis. m <sup>3</sup> )	Max. objem (tis. m <sup>3</sup> )	Změna kulminace	
						(m <sup>3</sup> /s)	(%)
KB / obce							
Chocerady	P20 stav	49,05	9,5			-	-
	P20 návrh					-	-
	P100 stav	75,47	14,6			-	-
	P100 návrh	-	-			-	-